

REPUBBLICA ITALIANA



NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA  
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELLA SICILIA

Risposta a n. prot.  
del

**SERVIZIO 2 - ASSETTO DEL TERRITORIO**

Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 – Palermo

Palermo, **prot. n. 4434 del 23/03/2021**

**Oggetto** Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per gli aspetti geomorfologici del Bacino del F. Eleuterio (037), del Bacino del F. Oreto (039), dell'Area tra il Bacino del F. Oreto e Punta Raisi (040), del Bacino del F. Nocella e Area tra il F. Nocella ed il F. Jato (042), del Bacino del F. Jato (043), del Bacino del F. San. Bartolomeo (045) e del Bacino del F. Belice (057) relativo al territorio del Comune di Monreale. - **Notifica D.S.G. n. 30 del 18 febbraio 2021.**

**Trasmessa mezzo PEC**

Comune di Monreale  
pianificazioneterritorio.monreale@pec.it

Città Metropolitana di Palermo  
cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia  
Segretario Generale  
Servizio 3 - Pareri e Autorizzazioni  
Sede

Dipartimento della Protezione Civile  
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  
Ufficio del Genio Civile di Palermo  
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'Ambiente  
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'Urbanistica  
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana  
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

e p.c      Presidenza della Regione Siciliana  
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento della Programmazione  
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

Assessorati Regionali  
assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  
assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it  
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it  
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it  
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento delle Attività Produttive  
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'Energia  
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Prefettura di Palermo  
Ufficio Territoriale del Governo  
protocollo.prefpa@pec.interno.it

Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare -  
Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e delle Acque (SUA)  
sua@pec.minambiente.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile  
protezionecivile@pec.governo.it

ISPRA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Si notifica agli enti in indirizzo, per gli effetti di legge, e per gli eventuali aspetti di competenza, il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia D.S.G. n. 30 del 18 febbraio 2021 (GURS n. 11 del 19/03/2021 supplemento 2) con cui è stato approvato, ai sensi del comma 11 dell'art.170 del D.L.gs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per gli aspetti geomorfologici del Bacino del F. Eleuterio (037), Bacino del F. Oreto (039), Area tra il Bacino del F. Oreto e Punta Raisi (040), Bacino del F. Nocella e Area tra il F. Nocella ed il F. Jato (042), Bacino del F. Jato (043), Bacino del F. San. Bartolomeo (045) e Bacino del F. Belice (057) relativo al territorio del Comune di Monreale (PA), di cui alla Conferenza Programmatica del

19/09/2020, giusto parere favorevole espresso con delibera n. 14 del 15/12/2020 dalla Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino.

Gli elaborati allegati al decreto potranno essere acquisiti dal sito:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Areematiche/PIR\\_Pianificazione/PIR\\_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI)

Sezione: AGGIORNAMENTI PAI APPROVATI CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si pregano gli Enti in indirizzo di dare la massima diffusione ai contenuti dell'aggiornamento del Piano.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione (cap. 11 della Relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana), con l'approvazione del PAI le previsioni e prescrizioni in esso contenute (Aggiornamento) costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e vanno **ad integrare e/o sostituire, nelle parti modificate, quelle del P.A.I. relative ai Bacini PAI 037, 039, 040, 042, 043, 045 e 057 , già approvati con D.P.Reg. n. 278 del 27/10/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005, D.P.Reg. n. 91 del 27/03/2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 08/06/2007, D.P.Reg. n. 271 del 02/07/2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 14/09/2007, D.P.Reg. n. 537 del 20/09/2006 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006, D.P.Reg. n. 230 del 04/06/2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007, D.P.Reg. n. 251 del 07/10/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005, e ss.mm.ii. in cui ricade il Comune di Monreale.**

F.to  
Il Collaboratore  
*Giovanni Zaccaria*

F.to  
La Dirigente del Servizio  
*Lucina Capitano*

ORIGINALI AGLI ATTI DELL'UFFICIO

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per gli aspetti geomorfologici del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037), del Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039), dell'Area territoriale tra il Bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), del Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), del Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e del Bacino Idrografico del Fiume Belice (057) relativo al territorio del Comune di Monreale.

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente n. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiornamenti, con cui è stato adottato il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico;
- VISTA** la relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della regione Siciliana - edizione 2004;
- VISTI** il D.P.Reg. n. 278 del 27/10/2005, e ss.mm.ii. di approvazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e Area territoriale tra i Bacini del Fiume Eleuterio e del Fiume Oreto; il D.P.Reg. n. 91 del 27/03/2007, e ss.mm.ii. di approvazione del PAI del Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e dell'Area territoriale tra il Bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040); il D.P.Reg. n. 271 del 02/07/2007, e ss.mm.ii. di approvazione del PAI dell'Area territoriale tra Punta Raisi e il Bacino del Fiume Nocella (041), del Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area territoriale tra i Bacini del Fiume Nocella e del Fiume Jato (042); il D.P.Reg. n. 537 del 20/09/2006 e ss.mm.ii. di approvazione del PAI del Bacino Idrografico del Fiume Jato (043); il D.P.Reg. n. 230 del 04/06/2007, e ss.mm.ii. di approvazione del PAI dell'Area territoriale tra i Bacini del Fiume Jato e del Fiume S. Bartolomeo (044), del Bacino Idrografico del Fiume San Bartolomeo (045) e dell'Area territoriale tra il Bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046); il D.P.Reg. n. 251 del 07/10/2005 e ss.mm.ii. di approvazione del PAI del Bacino Idrografico del Fiume Belice (057) in cui ricade il Comune di Monreale;
- VISTO** il D.Lgs n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- VISTO** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** in particolare, Part. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 2 stabilisce che *"Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali."*;

- CONSIDERATO** che l'art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. al comma 1 lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
- VISTO** il comma 4 dell'articolo 65 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., il quale prescrive che *"le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati e comunque non in contrasto con il Piano di bacino approvato"*.
- VISTI** gli articoli 66, 67 e 68 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;
- VISTO** l'articolo 3 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e, sono transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art 170 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. che al comma 11, prevede che *"fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"*;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** l'art. 54 della legge n. 120 del 11/09/2020 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* che modifica l'art. 54 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, secondo il quale *nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale,*

*d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*

- CONSIDERATO** che per la proposta di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per gli aspetti geomorfologici dei Bacini 037, 039, 040, 042, 043, 045 e 057 relativa al Comune di Monreale è stato acquisito il parere della Conferenza Programmatica tenutasi, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con la provincia e il comune territorialmente interessato;
- VISTA** la deliberazione n. 14 del 15/12/2020 della Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino, con la quale è stato reso parere favorevole sull'aggiornamento al PAI per gli aspetti geomorfologici relativo al territorio del Comune di Monreale (Bacini 037, 039, 040, 042, 043, 045 e 057);
- RITENUTO** di dovere procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento.

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

## DECRETA

### ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato l'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per gli aspetti geomorfologici del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037), del Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039), dell'Area territoriale tra il Bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), del Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), del Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e del Bacino Idrografico del Fiume Belice (057) relativo al territorio del **Comune di Monreale**, giusto parere favorevole espresso con delibera n.14 del 15/12/2020 dalla Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino ed esitato positivamente dalla Conferenza Programmatica del 19/10/2020.

Fa parte dell'aggiornamento PAI per gli aspetti geomorfologici dei Bacini 037, 039, 040, 042, 043, 045 e 057 in cui ricade il territorio del Comune di Monreale (PA) la documentazione di seguito elencata e precisamente:

1. - Relazione Geomorfologica.
2. - Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche dei Bacini PAI 037, 039, 040, 042, 043, 045 e 057 già approvati con D.P.Reg. n. 278 del 27/10/2005; D.P.Reg. n. 91 del 27/03/2007; D.P.Reg. n. 271 del 02/07/2007, D.P.Reg. n. 537 del 20/09/2006; D.P.Reg. n. 230 del 04/06/2007; D.P.Reg. n. 251 del 07/10/2005, e ss.mm.ii ed in particolare:
  - 2.a - Carta dei dissesti in scala 1:10.000, CTR nn. 594070, 594080, 594110, 594120, 594140, 594150, 594160, 606120, 607010, 607020, 607030, 607040, 607050, 607060, 607070, 607080, 607090, 607100, 607110, 607120, 607130, 607140, 607160, 608050, 608090, 608130, 619010 e 619020;
  - 2.b - Carta della pericolosità e del rischio in scala 1:10.000, CTR nn. 594070, 594080, 594110, 594120, 594140, 594150, 594160, 606120, 607010, 607020, 607030, 607040, 607050, 607060, 607070, 607080, 607090, 607100, 607110, 607120, 607130, 607140, 607160, 608050, 608090, 608130, 619010 e 619020.
3. - Verbale della Conferenza Programmatica del 19/10/2020.

### ART. 2

L'aggiornamento del Piano di cui al precedente articolo unitamente ai propri allegati cartografici verrà trasmesso al Servizio 2 - "Assetto del Territorio" dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia che ne curerà la notifica agli Enti interessati e sarà consultabile presso il sito:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_PresidenzadellaRegione/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Areetematiche/PIR\\_Pianificazione/PIR\\_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areetematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI)

Sezione: AGGIORNAMENTI PAI APPROVATI CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

**ART. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché sul sito della Regione Siciliana:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_PresidenzaRegionale/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Infoedocumenti/PIR\\_Decreti/PIR\\_DecretiSegretarioGenerale](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaRegionale/PIR_AutoritaBacino/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiSegretarioGenerale)

Palermo, li 18.02.2021

II SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Greco



Documento firmato da:  
FRANCESCO GRECO  
18.02.2021 14:45:14 UTC

## REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”  
Unità Operativa .2.1

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

### **Conferenza programmatica del 19/10/2020**

(Art. 130 della L.R. n. 6 del 03/05/2001)

Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini  
del F. Eleuterio e del F. Oreto (038)  
Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il  
bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040)  
Area Territoriale tra Punta Raisi ed il Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del  
Fiume Nocella ed Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042)  
Bacino Idrografico del Fiume Jato (043)  
Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S.  
Bartolomeo (044), Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e Area  
Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046)  
Bacino Idrografico del Fiume Belice (057)

### **GEOMORFOLOGIA**



### **RELAZIONE**

### **COMUNE DI MONREALE**

# Regione Siciliana



IL PRESIDENTE  
On.le Sebastiano Musumeci

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
Segretario Generale Francesco Greco

SERVIZIO 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”  
UNITÀ OPERATIVA 2.1

## **Coordinamento e revisione**

Lucina Capitano                      Dirigente Responsabile del Servizio 2

## **Redazione**

Laura Bandieramonte              Funzionario direttivo U.O. 2.1

## **Informatizzazione dati, progetto grafico e stampa**

Laura Bandieramonte              Funzionario direttivo U.O. 2.1

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

**Conferenza programmatica del 19/10/2020**  
(Art. 130 della L.R. n. 6 del 03/05/2001)

**COMUNE DI MONREALE**

**PREMESSA**

Il presente aggiornamento interessa tutto il territorio comunale di Monreale che risulta compreso nel *Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039)* e *Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Jato (043)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045)* e nel *Bacino Idrografico del Fiume Belice (057)*.

Così come indicato all'articolo 5 (Aggiornamenti e modifiche) delle Norme di Attuazione, contenute nel cap. 11 della Relazione Generale, *“Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni; nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità...”*.

Il presente aggiornamento riguarda in particolare alcune variazioni dello stato di dissesto e/o di pericolosità e di rischio geomorfologico segnalate dal Comune con le seguenti note:

- dell'Ufficio di Protezione Civile prot. n. 10189/A.P.G.A.T. del 08/05/2015, con la quale si segnala un dissesto di crollo in località Monte Cresta (S.S. n. 186 Km 11+800);
- della Area V, prot. n. 19830 del 03/10/2019, con la quale si trasmette lo “Studio delle effettive condizioni di rischio per caduta massi dell'area a ridosso della S.S. n. 186, tra il Km 13 e il Km 14”, a firma del geol. Gianvito Graziano e dell'ing. Fabio Cafiso (località Pioppo).

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_PresidenzadellaRegione/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Areematiche/PIR\\_Pianificazione/PIR\\_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI).

Si rende necessario precisare che i livelli di pericolosità geomorfologica censiti nella vigente “Prima fase” di adozione del P.A.I. Sicilia, non coincidono ... *con la probabilità di accadimento di un fenomeno franoso, ma si preferisce collegare la pericolosità all'effettivo stato di pericolo in un sito per la presenza del fenomeno franoso...* cioè non ci si riferisce... *ad una valutazione probabilistica dell'evoluzione dei versanti* (Rif. Paragrafo 5.3 pag. 78/165 della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia). Infatti, così come riportato nell'art.2, comma 4, lett. a) delle Norme di Attuazione ... *la pericolosità geomorfologica è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto)*. Pertanto si precisa che il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana oggetto della futura “seconda fase del P.A.I.”.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi del D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014 (*Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*).

Per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo “SLOPE”, cioè la generazione

in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dal sopra citato D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5°, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. vigente.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

Inoltre, in relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità e del rischio) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Inoltre, nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), a scopo precauzionale viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4), una "fascia di rispetto" *per probabile evoluzione del dissesto* intorno al fenomeno franoso, così come previsto dal D.P. n. 109/Serv. 5°/S.G. del 15/04/2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15/05/2015.

Tale area ha un'ampiezza di metri 20 tutto intorno all'areale di pericolosità ed assume il valore di "sito di attenzione", ovvero un'area *non immediatamente classificabile, su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi* (di qualsivoglia genere E1, E2, E3, E4) *dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.*

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un'area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità e del rischio viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Monreale, si procede all'aggiornamento ai dati ISTAT più recenti (2011), in formato shapefile, relativamente agli elementi "centro abitato" e "nucleo abitato", considerando centro abitato (E4) o nucleo abitato (E3) tutto ciò che ricade all'interno del relativo poligono ISTAT, e all'adattamento alla cartografia di riferimento più aggiornata (anno 2012-2013), con individuazione di nuove aree a rischio corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati e/o eliminazione di aree a rischio corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del P.A.I..

Si precisa che in questo caso non vengono aggiornati la tipologia e lo stato di attività dei dissesti in cui ricadono le correzioni in quanto gli stessi non sono stati oggetto di segnalazione da parte del Comune e altri Enti pubblici e/o di sopralluogo congiunto.

Relativamente alla introduzione di nuove aree a rischio, nel presente aggiornamento è stata considerata, ai sensi della disposizione di Servizio 2/DRA sugli aggiornamenti del P.A.I. (prot.

D.R.A. n. 37173 del 23/05/2017), la zona della Riserva Naturale Orientata (R.N.O.) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere” che nelle redazioni precedenti del P.A.I. in oggetto, per mero errore, non era stata considerata.

Le modifiche apportate con il presente aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R. n. 594070, n. 594080, n. 594110, n. 594120, n. 594140, n. 594150, n. 594160, n. 606120, n. 607010, n. 607020, n. 607030, n. 607040, n. 607050, n. 607060, n. 607070, n. 607080, n. 607090, n. 607100, n. 607110, n. 607120, n. 607130, n. 607140, n. 607160, n. 608050, n. 608090, n. 608130, n. 619010 e n. 619020 dei seguenti P.A.I.:

- Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038), approvato con D.P.R. n. 278 del 27/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005;
- Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), approvato con D.P.R. n. 91 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 26 del 08/06/2007 e successivamente aggiornato con D.P.R. n. 155 del 11/06/2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 18/10/2013;
- Area Territoriale tra Punta Raisi ed il Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del Fiume Nocella ed Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), approvato con D.P.R. n. 271 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 14/09/2007;
- Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), approvato con D.P.R. n. 537 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006;
- Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046), approvato con D.P.R. n. 230 del 04/06/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007;
- Bacino Idrografico del Fiume Belice (057), approvato con D.P.R. n. 251 del 07/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

## **ITER DI AGGIORNAMENTO**

La previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037), del Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), del Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), del Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e del Bacino Idrografico del Fiume Belice (057) è stata adottata dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino con DSG n. 42 del 25/02/2020.

Con la nota prot. n. 2941 del 02/03/2020, l’Autorità di Bacino ha richiesto la pubblicazione all’Albo pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Monreale, Città Metropolitana di Palermo).

Con la nota pervenuta a questa Autorità con prot. n. 3218 del 05/03/2020, il Comune di Monreale ha comunicato la pubblicazione degli atti inerenti all’aggiornamento in oggetto dal 04/03/2020 al 02/04/2020.

Con la nota prot. n. 22228 del 12/03/2020, acquisita al protocollo della Autorità di Bacino con il n. 3625 del 12/03/2020, la Città Metropolitana di Palermo ha comunicato la pubblicazione degli atti relativi all’aggiornamento in oggetto a far data dal 10/03/2020.

Successivamente, con la nota prot. n. 31790 del 15/05/2020, acquisita al protocollo della Autorità di Bacino con il n. 6514 del 19/05/2020, la Città Metropolitana di Palermo ha comunicato l’avvenuta pubblicazione degli elaborati relativi all’aggiornamento in oggetto dal 10/03/2020 al 09/04/2020 e ha segnalato alcune “criticità a monte e a valle della S.P. 4 di Portella della Poiras-San Cipirello-Corleone” (Contrada Pietralunga), allegando la relativa documentazione.

Con la nota prot. n. 8484 del 26/06/2020, l'Autorità di Bacino ha informato il Comune di Monreale della necessità di inserire nell'aggiornamento i dissesti segnalati dalla Città Metropolitana di Palermo lungo la S.P. n. 4, tra il Km 9+000 e il Km 9+800, come da stralcio cartografico riportato alla pagina 25 della relazione geologica allegata alla documentazione inviata dalla Città Metropolitana, del quale ha richiesto la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Con la nota pervenuta a questa Autorità con prot. n. 11003 del 27/08/2020, il Comune di Monreale ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dello stralcio cartografico di cui sopra dal 04/07/2020 al 06/08/2020.

Alla data del 02/10/2020 non risultano pervenute presso questa Autorità di Bacino osservazioni in merito alla previsione di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Monreale.

Con la nota prot. n. 13014 del 02/10/2020, il Servizio 2, ritenuto che ricorrono i presupposti per la modifica del Piano Stralcio in oggetto, ha convocato la Conferenza Programmatica per il giorno 19/10/2020.

Successivamente, il Comune di Monreale, con la nota prot. 21628 del 16/10/2020, acquisita al protocollo dell'Autorità di bacino con n. 13912 del 16/10/2020, ha formulato alcune osservazioni perché venissero discusse in sede di conferenza programmatica.

Durante la Conferenza Programmatica, relativamente alle osservazioni presentate dal Comune di Monreale, che più che altro esprimono una richiesta di chiarimenti sulle modalità di individuazione di nuovi dissesti di crollo e della relativa pericolosità, si sono fornite delucidazioni sulla metodologia adottata, sottolineando che la stessa viene descritta nella premessa della Relazione della previsione di aggiornamento. Il rappresentante del Comune ne ha preso atto e le ha ritenute esaustive.

Il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo ha preso atto dell'inserimento nell'aggiornamento in oggetto dei dissesti segnalati dall'Ente di appartenenza in Contrada Pietralunga, impegnandosi a trasmettere una planimetria maggiormente dettagliata, al fine della corretta individuazione nella cartografia dell'aggiornamento.

## **DESCRIZIONE DEI DISSESTI**

Il presente aggiornamento riguarda complessivamente la modifica di n. 256 dissesti già censiti nel P.A.I. vigente e l'inserimento di n. 350 nuovi dissesti.

Di seguito si descrivono nel dettaglio soltanto i dissesti individuati nelle aree segnalate con le note citate in premessa e oggetto di sopralluogo, a seguito di nuovi fenomeni di crollo e/o di studi di dettaglio trasmessi dalla amministrazione comunale.

### **LOCALITÀ MONTE CRESTA**

In data 25/05/2015 i tecnici del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune, per verificare lo stato di dissesto in località Monte Cresta a seguito del distacco di un blocco roccioso, segnalato con la nota indicata in premessa, che ha interessato la S.S. n. 186, al Km 11+800.

Dal sopralluogo è stato evidenziato che il versante sovrastante il suddetto tratto di strada statale presenta una litologia caratterizzata da calcari dolomitici intensamente fratturati, localmente con siti a guglie isolate; tale litologia, che determina frequentemente il distacco di blocchi, interessa un tratto di versante più esteso di quanto già individuato nel P.A.I. vigente.

Le modifiche al P.A.I. conseguenti alle suddette verifiche sono state riportate in bozza su uno stralcio cartografico allegato alla relazione di sopralluogo, trasmessa al Comune di Monreale con la nota prot. n. 41437 del 11/09/2015.

Successivamente, il versante in argomento è stato ulteriormente verificato secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014, con le modalità citate in premessa.

### **Contrada Cresta: codice dissesto 039-6MO-064**

Il dissesto già individuato nel P.A.I. è un crollo attivo, al quale è associato un livello di pericolosità elevato (P3) e di rischio elevato (R3) in corrispondenza del tratto della S.S. n. 186 coinvolto nell'area a pericolosità a valle del tratto di versante soggetto a crollo.

Nel presente aggiornamento viene ampliata la sua estensione. Inoltre, poiché i blocchi rocciosi instabili possono raggiungere dimensioni anche superiori al metro cubo (Foto n. 1), secondo la Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico (Capitolo 5 delle Norme di attuazione del P.A.I.), il livello di pericolosità associato viene modificato da elevato (P3) a molto elevato (P4).

Per il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti si rimanda alla successiva tabella riassuntiva.



Foto n. 1 – dissesto 039-6MO-064 (Contrada Cresta)

### **Pizzo Cresta: codice dissesto 039-6MO-144**

Anche il tratto di versante posto a quota più alta rispetto al dissesto descritto sopra, è soggetto a fenomeni di crollo.

Pertanto, nel presente aggiornamento viene inserito un nuovo dissesto di crollo, identificato con il codice 039-6MO-144, caratterizzato da un livello di pericolosità molto elevato (P4).

### **LOCALITÀ PIOPPO**

In località Pioppo, per l'area prospiciente alla S.S. n. 186 nei pressi del Km 14, il Comune di Monreale, con la nota prot. n. 23273 del 04/10/2012 ha trasmesso, per competenza al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, lo "Studio delle effettive condizioni di rischio per caduta massi dell'area a ridosso della S.S. n. 186, tra il Km 13 e il Km 14", a firma del geol. Gianvito Graziano e dell'ing. Fabio Cafiso, con riferimento ad un lotto di terreno di proprietà della Ditta Pannizzo.

Dal suddetto elaborato, risulta che l'area in esame non viene in nessun caso raggiunta dai blocchi rocciosi in caduta dal costone sovrastante, dove nel P.A.I. vigente è individuato il dissesto identificato con il codice 039-6MO-075, localizzato ad una quota intorno ai 620 m s.l.m., a NE del lotto in studio.

Pertanto, il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 9390 del 22/02/2013, ha comunicato di ritenere ammissibile procedere alla modifica dell'area a pericolosità identificata con il codice 039-6MO-075, così come previsto dall'art. 5, comma 1 lettera a) delle Norme di attuazione del P.A.I.

Tuttavia, a seguito delle verifiche tecniche d'ufficio propedeutiche alla definizione delle modifiche da apportare, è risultato evidente che anche la parte di versante al di sotto della quota 600 m del dissesto sopra menzionato è interessata da potenziali crolli di blocchi rocciosi isolati e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con nota prot. n. 53086 del 09/12/2013, ha richiesto di integrare lo studio delle traiettorie considerando come area sorgente anche tale porzione di versante. Il Comune di Monreale, con la nota dell'Area V prot. n. 19830 del 03/10/2019, già citata in premessa, ha trasmesso le integrazioni allo "Studio delle effettive condizioni di rischio per caduta massi dell'area a ridosso della S.S. n. 186, tra il Km 13 e il Km 14", a firma del geol. Gianvito Graziano e dell'ing. Fabio Cafiso.

Da una più corretta valutazione dei versanti sovrastanti la zona in esame, condotta con l'ausilio di Google Earth, risulta che l'area in oggetto è soggetta alla pericolosità determinata dal dissesto di crollo identificato con il codice 039-6MO-081, localizzato sul versante NW e non alla pericolosità dovuta al dissesto 039-6MO-075 (versante NE), per la presenza di una linea di impluvio che separa i due versanti.

Dall'esame complessivo dello studio dell'area (relazione tecnica del luglio 2012 e integrazioni di settembre 2019), risulta che:

- *l'analisi è stata sviluppata con riferimento a 2520 percorsi a partire da 280 punti di distacco posti in corrispondenza di varie fasce dei costoni rocciosi ubicate a quote diverse sia nel versante di NW che in quello di NE;*
- *in nessun caso i massi raggiungono l'area in studio.*

Inoltre, nel tratto di versante sovrastante l'area oggetto di studio sono presenti condizioni morfologiche che, a seguito dell'applicazione della metodologia riportata nel D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 (G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014), hanno portato all'individuazione di dissesti di crollo non già identificati nel P.A.I. vigente o alla modifica di alcuni di quelli già censiti.

Le modifiche conseguenti a quanto sopra specificato, già riportate su uno stralcio cartografico trasmesso al Comune di Monreale con la nota di questa autorità di bacino prot. n. 8091 del 07/11/2019, riguardano i dissesti elencati di seguito.

#### **Sud Case Giordano: codice dissesto 039-6MO-075**

Il dissesto già individuato nel P.A.I. è un crollo attivo, al quale è associato un livello di pericolosità elevato (P3).

Nel presente aggiornamento viene modificato il livello di pericolosità da elevato (P3) a molto elevato (P4), come già specificato in premessa.

#### **Contrada Renda: codice dissesto 039-6MO-081**

Il dissesto già individuato nel P.A.I. è un crollo attivo, al quale è associato un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Nel presente aggiornamento viene modificata l'estensione del dissesto e conseguentemente quella dell'area a pericolosità.

#### **Sud Case Giordano: codice dissesto 039-6MO-256**

Nello stesso tratto di versante in cui è localizzato il dissesto 039-6MO-075 viene individuato un nuovo dissesto di crollo sottostante la quota 600 m s.l.m.; il livello di pericolosità associato è molto elevato (P4).

### **Sud Case Giordano – Casa Trifirò: codice dissesto 039-6MO-257, 039-6MO-258 e 039-6MO-259**

Nel tratto di versante sottostante la quota 600 m s.l.m., a quote inferiori rispetto al dissesto 039-6MO-081 vengono individuati tre nuovi dissesti di crollo, identificati coi codici 039-6MO-257, 039-6MO-258 e 039-6MO-259, ai quali è associato un livello di pericolosità molto elevato (P4).

### **CONTRADA PIETRALUNGA – S.P. n. 4**

Nella Relazione geologica a supporto dei *“Lavori di M.S. per la ripresa di tratti in frana, la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di presidio e corredo”*, trasmessa dalla Città Metropolitana di Palermo a corredo della segnalazione di alcuni dissesti interessanti la S.P. n. 4 di Portella della Poirà-San Cipirello-Corleone, di cui alla nota prot. n. 31790 del 15/05/2020, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino con il n. 6514 del 19/05/2020, viene individuata una frana di colamento lento che interessa la sede viaria della strada provinciale.

Come specificato nel paragrafo precedente, poiché la segnalazione della Città Metropolitana di Palermo è pervenuta dopo il periodo di pubblicazione all’albo pretorio degli Enti territorialmente competenti, lo stralcio cartografico in cui viene localizzato il suddetto dissesto di colamento lento (pagina 25 della Relazione geologica) è stato inviato al Comune di Monreale per la pubblicazione all’albo pretorio.

### **Contrada Pietralunga – S.P. n. 4: codice dissesto 057-6MO-231 e 057-6MO-232**

La planimetria di dettaglio trasmessa dalla Città Metropolitana di Palermo, come dichiarato a verbale, dopo la conferenza programmatica del 19/10/2020, con la nota prot. n. 62833 del 20/10/2020 acquisita al protocollo dell’Autorità di bacino con il n. 14045 del 20/10/2020, ha permesso di individuare tra il Km 9+000 e il Km 9+800 della S.P. n. 4 due nuovi dissesti di colamento lento, identificati con i codici 057-6MO-231 e 057-6MO-232.

Entrambi i dissesti sono caratterizzati da un livello di pericolosità medio (P2).

Nella tabella seguente vengono riportate tutte le modifiche allo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Monreale, relative sia ai dissesti oggetto di approfondimento e precedentemente descritti, sia agli altri dissesti che hanno subito le modifiche descritte in premessa, relativamente alle analisi condotte per l’individuazione di nuove aree interessate da possibile caduta massi e alla rivalutazione di alcuni elementi a rischio.

**Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento.**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
037-6MO-001	608050	Contrada Pertuso	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta El Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MO-002	608050	Piano del Salice	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-003	608050	Cozzo Becchi	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-004	608050	Cozzo Becchi	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-005	608050	Pizzo Cipollazzo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-006	608050	Lago dello Scanzano	Crollo	Attivo	--	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta El Case sparse		R3	
037-6MO-007	608050	Serra Mirio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R3	
037-6MO-008	608050	Pizzo Cipollazzo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-009	608050	Pizzo Cipollazzo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 R.N.O. Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-010	608050	Vallone Arcera	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-011	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-012	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
037-6MO-013	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-014	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-015	608050	Cozzo Lupo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-016	608050	Cozzo Mirio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-017	608050	Serra Mirio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R3	
037-6MO-018	608050	Contrada Castellaccio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-019	608050	Contrada Castellaccio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-020	608050	Torre del Bosco	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-021	608050	Torre del Bosco	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-022	608090	SW Rocca di Corvo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-023	608090	SW Rocca di Corvo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-024	608050 608090	Bosco della Ficuzza	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-025	608050 608090	Bosco della Ficuzza	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
037-6MO-026	608090	Bosco della Ficuzza	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-027	608090	Vallone Rocca	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-028	608090	Vallone Rocca	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-029	608090	Vallone Rocca	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-002	594080 594120	Monte Petroso	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E1 Case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, inseriti e eliminati elementi a rischio)
039-6MO-003	594080	Monte Petroso	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità e livello)
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-004	594080	Pizzo Secco	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (livello di pericolosità)
039-6MO-005	594080	Ovest Punta Pileri	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-006	594120	Timpone di Scirocco	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	---	R3	---	
039-6MO-007	594080 594120	Timpone di Scirocco	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità)
039-6MO-008	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Nucleo abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-009	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-010	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità)
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-011	594080 594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione e area a pericolosità)
039-6MO-012	594120	Vallone della Monara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R2	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-013	594120	Versante sx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-014	594120	Valle della Monara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-015	594120	Casa Caputo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-016	594120	Fontana Lupo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-018	594120	Est Pizzo del Corvo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	
039-6MO-019	594120	Pizzo del Corvo	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-020	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	
039-6MO-021	594120	Contrada Ceraulo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-022	594120	Villa Ciambra	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria El Case sparse	E2 Viabilità secondaria El Case sparse	R3	R3	
039-6MO-023	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-024	594120	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione e area a pericolosità)
039-6MO-025	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-026	594120	Portella Rena	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-028	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-029	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria El Case sparse	R3	R3	
039-6MO-030	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria El Case sparse	R3	R3	
039-6MO-031	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E2 Viabilità secondaria	R4	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R3		
039-6MO-032	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-033	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-034	594110 594120	Valle Noce	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-035	594120	Versante sx Valle Noce	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (livello di pericolosità)
039-6MO-036	594120	Versante dx Valle Corla	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-037	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-038	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-039	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-041	594110	NE Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-042	594110	NE Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-044	594110	Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-045	594110	Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-046	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R4	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-047	594120	Nord Cozzo Barone	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-048	594120	Versante sx Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-049	594120	Versante sx Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-050	594120	Versante sx Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-051	594120	Cozzo San Tommaso	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E3 Nucleo abitato	R3	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	
039-6MO-053	594120	Contrada Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-055	594120	Versante sx Valle della Monara	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	
039-6MO-056	594120	Versante dx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-057	594120	Versante dx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	
039-6MO-059	594120	Ovest di Cozzo Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-060	594120	Sud di Casa Salerno	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E2 Viabilità secondaria	R4	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3		

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-061	594120	Contrada Cannizzaro	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	
039-6MO-062	594120	Contrada Cannizzaro	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E1 Case sparse		R2	
039-6MO-064	594110 594120	Contrada Cresta	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria Nucleo abitato	R3	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	
039-6MO-065	594110	Contrada Cresta	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-067	594110	Casa Sardisco	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-068	594110	Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-069	594110	Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-070	594110	SSW Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-071	594110	SSW Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-072	594120	Versante sx Fiume Oreto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-073	594120	Contrada Pietremole	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	
039-6MO-074	594110	Monte Renda	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-075	594150	Sud di Case Giordano	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-079	594150	Contrada Caculla	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	
039-6MO-080	594150	W Casa Damiani	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	---	R4	Modificato (tipologia, estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-081	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-082	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-083	594160	Cozzo Papparina	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-084	594160	Est di Rocca d'Addaura	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-085	594160	Costa di Carpineto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-086	594160	Rocca d'Addaura	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-087	594160	Contrada Torrettella	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Modificato (livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-088	594160	Contrada Vigna d'Api	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità primaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-089	594160	Nord di Cozzo Papparina	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-090	594160	Contrada Vigna d'Api	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 <del>Elettrodoto</del>	E3 Elettrodoto	R3	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 <del>Acquedotto</del>	E2 Acquedotto E1 case sparse			
039-6MO-091	594160 607040	Poggio San Francesco La Pizzuta	Frana complessa	Stabilizzato	P1	P1	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 <del>Acquedotto</del> Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	
039-6MO-092	594150 594160	Contrada Strasatto	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato <del>Elettrodoto</del>	E3 Nucleo abitato Elettrodoto	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-093	594150	Sud Rocca dell'Aquila	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E1 case sparse	R3	R3	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-094	594150	Rocca dell'Aquila	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-095	594150	Pizzo della Nespola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-096	594150	NE Pizzo della Nespola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R3	---	Modificato (area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
039-6MO-098	594150	Nord Rocca d'Aquila	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
							E1 case sparse		R2		
039-6MO-099	594150	Pizzo della Assolicchiata	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-100	594150	Sud Sorgente Cerasa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-101	594150	Contrada Barone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-102	594150 594160	Cozzo Pezzingoli	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-104	594150	Giacalone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-105	594150	Giacalone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
								E1 Case sparse		R1	
039-6MO-106	594150	Costa Lunga	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-107	594150	Ovest di Portella della Paglia	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-108	594160 607040	Pizzo del Garrone	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-109	607040	La Pizzuta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-111	607040	Serra del Frassino	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-112	607040	Serra del Frassino	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-113	594160 607040	Casa della Neviera	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R1	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-118	594160	Masseria Strasatto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-120	594160	Poggio San Francesco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-121	594150	Sud di Sorgente Cerasa	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-122	594150	Contrada Caculla	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-124	594150	Contrada S. Elia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-125	594150	Contrada S. Elia	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-126	594150	Versante sx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R2	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R2	
039-6MO-127	594120	Contrada Cretazzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-128	594110	Monte Gibilmesì	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-130	594150	Sud di Cozzo Lo Pigno	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E3 Viabilità primaria		R3	
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-132	594160	Contrada Reali Celsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-133	594160	Contrada Reali Celsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-134	594120	Contrada Cannizzaro	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-135	594120	Contrada Cannizzaro	Defomazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-136	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-137	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-139	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-140	594120	Caputello sotto strada	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-141	594120	San Martino delle Scale	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità e livello)
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-142	594120	San Martino c/o Abbazia	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-144	594110 594120	Pizzo Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-145	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-146	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-147	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-148	594080 594120	Monte Petroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-149	594080	Nord Monte Petroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-150	594080	NNE Monte Petroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-151	594080	Vallone del Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-152	594080	Vallone del Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-153	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-154	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-155	594080 594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-156	594080	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E3 Nucleo abitato		R3	
039-6MO-157	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-158	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-159	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-160	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-161	594110	Casa Campanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-162	594110	Casa Campanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-163	594110	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-164	594110	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-165	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-166	594120	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-167	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-168	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-169	594110	Casa Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-170	594110	Casa Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-171	594110	Monte Gibilmesì	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-172	594110	Monte Gibilmesì	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-173	594110	Monte Gibilmesì	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-174	594110	Casa Casaboli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-175	594110	Monte Gibilmesì	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-176	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-177	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-178	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-179	594110	Timpone Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-180	594110	Timpone Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-181	594110	Casa della Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-182	594110 594120	Casa della Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-183	594110	Vallone Scalonazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-184	594110	Vallone Scalonazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-185	594070 594110	Portella S. Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-186	594110	Contrada Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-187	594110	Casa Sardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-188	594110	Casa Sardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-189	594110	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-190	594110	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-191	594110	Casa Sardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-192	594110	Casa Sardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-193	594110	Casa Lo Cicero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-194	594110	Valle del Faio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-195	594110	Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-196	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-197	594110	Valle Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-198	594110	Valle Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-199	594120	Contrada Giardinella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-200	594120	Vallone S. Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-201	594120	Contrada Scolastica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-202	594120	Contrada Scolastica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-203	594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-204	594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-205	594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-206	594120	Monte Fiascone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-207	594120	Monte Fiascone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-208	594120	Portella S.Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-209	594120	Portella S.Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-210	594120	Portella S.Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-211	594120	Contrada Caputo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-212	594120	Contrada Caputo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-213	594120	Case Grotta di San Maurizio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-214	594120	Case Grotta di San Maurizio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-215	594120	Contrada Carrubella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-216	594120	Contrada Carrubella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-217	594120	Contrada Meccini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-218	594120	Casa Terrasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-219	594120	Casa Terrasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-220	594120	Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-221	594120	Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-222	594120	Sorgente Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-223	594120	Sorgente Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-224	594120	Cava di Pietra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-225	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-226	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-227	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-228	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-229	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-230	594120	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-231	594150	Monte Matassaro Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-232	594150	Pizzo della Assolicchiata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-233	594150	Casa S. Stefano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-234	594150	Giacalone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-235	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-236	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-237	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-238	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-239	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-240	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-241	594150 594160	Torrente Barone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-242	594160	Nord Case Cavarretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-243	594160	Nord Case Cavarretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-244	594160	Nord Case Cavarretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-245	594160	La Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-246	594160	Cozzo Pezzingoli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-247	594150 594160	Cozzo Pezzingoli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-248	594160	Casa Di Maggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-249	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-250	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-251	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-252	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-253	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-254	594160	Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-255	594160	Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-256	594150	Sud Case Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-257	594150	Sud Case Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-258	594150	Casa Trifirò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-259	594150	Casa Trifirò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-260	594110	Valle del Faio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Acquedotto	---	R3	Nuovo
039-6MO-261	594140	Contrada Perciana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
040-6MO-001	594110	Bausu Longu	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello)
040-6MO-002	594110	Bausu Longu	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello)
040-6MO-003	594070	Torre S.Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-004	594070	Cozzo Campanazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
040-6MO-005	594070 594110	Cozzo Campanazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
040-6MO-006	594110	SW Cozzo Campanazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
040-6MO-007	594110	Portella Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-008	594110	Portella Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-009	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-010	594110	Serra dei Cippi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-011	594110	Contrada Bausu Longu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-012	594110	Contrada Bausu Longu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-013	594110	Contrada Bausu Longu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-004	594110	NW Timpone Giordano	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E1 case sparse	R3 R2	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-005	594150	Monte Lastru	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità e livello)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042-6MO-006	594150	Monte Lastru	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-007	594150	Abbeveratoio La Manca	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
042-6MO-008	594150	Nord Cozzo Aglisotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	---	Modificato (estensione, area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-009	594150	Cozzo Aglisotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	---	Modificato (estensione, area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-010	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse	---	R3	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-011	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-012	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria	R3 R2	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-013	594150	Monte Gradara	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
042-6MO-014	594150	Monte Platti	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
042-6MO-015	594150	Monte Platti	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-016	594150	Monte Platti	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-017	594150	Contrada Agnelleria	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042-6MO-018	594110	Costa della Finocchiarà	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-019	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-020	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-021	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-022	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-023	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-024	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-025	594110	Serra dei Cippi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-026	594110	Ponte di Sagana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-027	594110	Casa Mazzola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-028	594110	Monte Gibilmesì	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-029	594150	Contrada Amenta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
042-6MO-030	594150	Contrada Amenta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
042-6MO-031	594150	Portella Mannino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria E1 case sparse	---	R4 R3	Nuovo
042-6MO-032	594150	Contrada Agnelleria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-033	594150	Monte Gradara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-034	594150	Monte Gradara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042-6MO-035	594150	Monti della Campana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-036	594150	Monti della Campana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042A-6MO-001	594140	Contrada Nsitana	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
042A-6MO-004	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
042A-6MO-006	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042A-6MO-007	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
042A-6MO-008	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042A-6MO-009	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042A-6MO-010	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-011	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-012	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042A-6MO-013	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-014	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-015	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-016	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042A-6MO-017	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-018	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-019	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-020	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-021	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-022	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-023	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-024	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-025	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-026	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-027	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042A-6MO-028	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-001	607030	Contrada Perciana	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Elettodotto	E3 Elettodotto	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto Viabilità secondaria Laghetto artificiale	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	
043-6MO-003	607030	Contrada Perciana	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-004	594140	Cozzo Belliemi	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-006	607010	Estremo nord Monte Castellaccio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E1 case sparse	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-007	607010	Contrada Lavatorello	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	—	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-008	607010 607020	Contrada Lavatorello Contrada Cambuche	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
043-6MO-010	607070	Contrada Percianotta	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-012	607070	Monte Fanuso Contrada Percianotta	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
043-6MO-013	607030 607070	Monte Fanuso	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Laghetto artificiale	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-015	607020	Contrada Guastella	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-016	607020	Contrada Guastella	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Elettrodoto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R2	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 case sparse	E1 case sparse	R1		
043-6MO-017	607020	Ex Feudo Buonmarito	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Acquedotto Laghetto artificiale	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-019	607020	Monte della Fiera	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Laghetto artificiale E1 case sparse	E2 Acquedotto E1 case sparse	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-020	607020	Monte della Fiera	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-021	607020	Monte della Fiera	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale Acquedotto E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-022	607020	Contrada Buonmarito	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-024	607020	Contrada Cambuchello	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-025	607020	Monte Castellaccio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-026	607020	Monte Castellaccio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-027	607020	Monte Castellaccio	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-033	607020	Vallone Disisa	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R3	R3	Eliminati elementi a rischio
							E1 case sparse		R2		
043-6MO-037	607020	Grisì sud	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-046	607060 607100	Contrada Pernice	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Acquedotto E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-047	607060 607070	Cozzo Monaca	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-048	607060	Cozzo Balleto	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-049	607020	Ex Feudo Buonmarito	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	
043-6MO-050	594140	Contrada Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-051	594140	Cozzo Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-052	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-053	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-054	594140 607020	Contrada Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-055	594140 607020	Contrada Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-056	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-057	594150 607030	Sorgiva Canneto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Acquedotto Viabilità secondaria Edificio commerciale E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-058	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-059	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-060	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-061	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-062	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-063	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-064	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-065	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-066	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-067	594150	Monte Dammusi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria Insediamento agricolo E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-068	594150	Monte Dammusi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-069	594150	Pizzo Aiello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-070	594150	Pizzo Mirabella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-071	594150	Sperone Mirabella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-072	594150	Sperone Mirabella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-073	594150	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-074	594150	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
043-6MO-075	594150	Masseria Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-076	594150	Masseria Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-077	594150	Masseria Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-078	594150	Pizzo della Nespola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-079	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-080	607010	Casa Minore	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-081	607010	Casa Minore	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-082	607020	Casa De Stefano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-083	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-084	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-085	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-086	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodoto	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-087	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodoto	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
043-6MO-088	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-089	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-090	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-091	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-092	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-093	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-094	607020	Massa Signora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-095	607020 607030	Contrada Bommarito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-096	607010 607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-097	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-098	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-099	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-100	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-101	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-102	607020	Masseria Desisa Di Lorenzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-103	607020	Cozzo Ferrante	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-104	607020	Cozzo Ferrante	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-105	607020	Cozzo Ferrante	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-106	607030	Casa Dalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-107	607030	Ex Convento San Cosmo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-108	607030	Ex Convento San Cosmo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-109	607030	Pizzo Perciana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-110	607030	Monte Pagnocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-111	607030	Serra di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-112	607030	Coste della Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-113	607030	Portella Pagnocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-114	607030	Piano di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-115	607030	Piano di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-116	607030	Piano di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-117	607030	Casa Coglitore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-118	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-119	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-120	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-121	594150 607030	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-122	594150	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-123	607040	Casa della Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-124	607040	Casa della Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-125	607040	Casa della Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-126	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-127	607030 607040	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-128	607040	Contrada Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-129	607040	Contrada Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-130	607040	Maja e Pelavet	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-131	607040	Maja e Pelavet	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-132	607040	Cozzo Falanca	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-133	607030 607040	Serra della Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-134	607030 607040	Serra della Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-135	607060	Cozzo Tornamillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-136	607060	Contrada Tornamillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-137	607060	Est Case Borzellino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-138	607060	Est Case Borzellino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-139	607060	Est Case Borzellino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-140	607060	Cozzo Balletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-141	607060	Cozzo Balletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-142	607060	Cozzo Celso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-143	607060	Cozzo Celso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-144	607060	Cozzo Celso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-145	607060	Casa Lavaci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-146	607060	Casa Lavaci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-147	607060	Case Azzolino Nuovo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-148	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-149	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-150	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-151	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-152	607100	Masseria Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-153	607060	Masseria Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-154	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-155	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-156	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-157	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-158	607020	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-159	594150	Monte Matassaro Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-024	606120	Monte Castelluccio	Crollo	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
045-6MO-048	607010 607050	Masseria Tuffo	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
045-6MO-058	607010	Costa Bisozza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-059	607010	Costa Bisozza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-060	607050	Masseria Olivieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-061	607050	Cozzo Strafatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
045-6MO-062	607050	Cozzo Fraccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-063	607050	Cozzo Fraccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
045-6MO-064	607050	Contrada Morana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-065	607050	Timpone Morana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
045-6MO-066	607050	Monte Pietroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-067	607090	Casa di Marchese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-001	607120 608090 608130	Rocca Ramusa	Espansione laterale	Inattivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 case sparse	R2	R2	
057-6MO-002	608090 608130	Contrada Pirrello	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-003	608130	Contrada Pirrello	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-004	608130	Contrada Pirrello	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-005	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-006	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-007	608130	Contrada Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-009	607120 607160	Contrada Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
057-6MO-010	607120	Masseria Celso	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-014	619010 619020	Contrada Cicala	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-016	619010 619020	Pile di Garcia	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-019	607100	Contrada Vallefondi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-020	607100	Contrada Vallefondi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
057-6MO-021	607100	La Montagnola	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E1 case sparse	E1 case sparse	R1	R1	
057-6MO-027	607140	Casalotto	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-042	608090	Masseria Nicolosi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-053	607140 619020	Contrada Buonfalcone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-054	607140	Contrada Buonfalcone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-067	607040	Monte Kumeta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Elettrodotto Stabilimento industriale	---	R4	Inseriti elementi a rischio
							---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3		
057-6MO-068	607040	Masseria Kaggiotto	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R2	R2	Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	
057-6MO-070	607080	Cozzo Quattro Finaite	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E3 Elettrodotto	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-072	607080	Cozzo Quattro Finaite	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-076	607130	Masseria Ravanusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Acquedotto	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-114	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-119	607140	Contrada Calatrasi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-120	607140	Contrada Erbe Bianche	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-127	607070	Contrada Pernice	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-129	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-142	607100	Censito di Sparacia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-145	607100	Contrada Sparacia	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-146	607100	Contrada Sparacia	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-147	607040 607080	Masseria Kaggio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-148	607040	Contrada Kaggio	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Insediamento agricolo		R2	
057-6MO-149	607040 607080	Contrada Kaggiotto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto Impianto fotovoltaico	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-156	607080	Masseria Marone	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-161	608090	Contrada Bifarera	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-163	608090	Colonia montana FF.SS.	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	E2 Acquedotto Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	
057-6MO-171	607080	Cozzo Le Croci	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
057-6MO-182	607120	Contrada Bifarera Sottana	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-183	607120	Contrada Bifarera Sottana	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-184	607120	Contrada Scalilli	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 Case sparse	E2 Acquedotto E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-185	607120	Contrada Nicolosi	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-186	607120	Contrada Nicolosi	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-187	607120 608090	Contrada Bifarera Sottana	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-188	608050	Contrada Guisina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-190	608090	Case Bifarera	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-192	608090	Ficuzza	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R1	
057-6MO-193	608090	Ficuzza	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R1	
057-6MO-195	608090	Contrada Ramusa	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-196	608090	Contrada Ramusa	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-197	608090	Contrada Ramusa	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-198	608090	Contrada Bifarera	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-199	607030	Coste della Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-200	607030	Serra di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-201	607030	Serra della Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-202	607030	Masseria Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-203	607070	Masseria Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-204	607070	Masseria Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-205	607070	Monte Arcivocalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-206	607070	Monte Arcivocalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-207	607100	Censito di Sparacia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
057-6MO-208	607100	Masseria Vallefondi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
057-6MO-209	607120	Masseria Mangiamele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-210	607120	Masseria Mangiamele	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-211	607120	Rocche di Rao	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-212	607120	Rocche di Rao	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-213	607120	Pizzo Nicolosi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-214	607120	Masseria Cicio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-215	607120 608090	Masseria Cicio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-216	607120	Masseria Patria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-217	607120 608090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-218	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-219	608090	Casale di Sopra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-220	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-221	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-222	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-223	608130	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-224	608090	Piano Pilato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-225	607120 608090	Piano Pilato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-226	608090	Rocca Ramusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-227	608090	Rocca Busambra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-228	608090	Rocca Ramusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-229	608090	Contrada Bifarera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-230	607130 607140 619010 619020	Casa Bonfalcone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-231	607070	Contrada Pietralunga S.P. n. 4	Colamento lento	Attivo	---	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
057-6MO-232	607070	Contrada Pietralunga S.P. n. 4	Colamento lento	Attivo	---	P2	---	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	---	R2	Nuovo

Come citato in premessa, nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo, caratterizzati da un livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei dissesti per i quali è stata individuata la fascia di rispetto quale area di probabile evoluzione del dissesto, di ampiezza pari a 20 metri tutto intorno al dissesto.

**Tabella dei dissesti con inserimento della fascia di rispetto**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042A-6MO-001	594140	Contrada Nsitana	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
043-6MO-008	607010 607020	Contrada Lavatorello Contrada Cambuche	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Elettodotto	E3 Elettodotto	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
043-6MO-009	607010 607020	Contrada Lavatorello Contrada Cambuche	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
043-6MO-034	607020	Contrada Strasatto	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
045-6MO-011	606120	Sud Contrada Palma	Frana Complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-005	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-006	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-009	607120 607160	Contrada Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
057-6MO-018	607100	La Montagnola	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-039	607130	Costa di Cento	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-050	607130	Contrada Torretta	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-057	607140	Contrada Malerba	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-059	607140	Erbe Bianche	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-063	607140	Cozzo Balata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-066	607140	Cozzo Balata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-079	607130	Masseria Ravanusa	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-080	607130	Contrada Pietra Agnello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-082	607130	Contrada Ravanusa	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-088	607130	Contrada Parrino	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-094	607130 607140	Contrada Parrino	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-095	607130	Contrada Parrino	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-101	607090	Cozzo Aquila	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-104	607140	Contrada Torretta	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-108	607100	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-109	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-110	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-111	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-112	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-113	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-114	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-115	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-116	607100 607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-121	607140	Contrada Calatrasi	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-126	607070	Contrada Pernice	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-129	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-130	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-131	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-134	607110	Contrada Castellana	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-142	607100	Censito di Sparacia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
E1 Case sparse	E1 Case sparse	---	R2								
057-6MO-143	607100	Censito di Sparacia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-148	607040	Contrada Kaggio	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Insediamento agricolo		R2	
057-6MO-153	607080	Contrada Arcivocale	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	
057-6MO-163	608090	Colonia montana FF.SS.	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	E2 Acquedotto Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-169	607080	Contrada Frisella	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-175	607120	Contrada Marraccia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-180	607120	Contrada Marraccia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-185	607120	Contrada Nicolosi	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-194	608090	Fiume di Frattina	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-195	608090	Contrada Ramusa	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-197	608090	Contrada Ramusa	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-198	608090	Contrada Bifarera	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	

Alla presente relazione si allegano le Carte dei Dissesti e le Carte della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico, in scala 1:10.000, delle sezioni C.T.R. n. 594070, n. 594080, n. 594110, n. 594120, n. 594140, n. 594150, n. 594160, n. 606120, n. 607010, n. 607020, n. 607030, n. 607040, n. 607050, n. 607060, n. 607070, n. 607080, n. 607090, n. 607100, n. 607110, n. 607120, n. 607130, n. 607140, n. 607160, n. 608050, n. 608090, n. 608130, n. 619010 e n. 619020 che **annullano e sostituiscono, esclusivamente per la parte del territorio comunale di Monreale in esse contenuta quelle dei precedenti P.A.I.:**

- del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038), approvato con D.P.R. n. 278 del 27/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005;
- del Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), approvato con D.P.R. n. 91 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 26 del 08/06/2007 e successivamente aggiornato con D.P.R. n. 155 del 11/06/2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 18/10/2013;

- dell'Area Territoriale tra Punta Raisi ed il Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del Fiume Nocella ed Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), approvato con D.P.R. n. 271 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 14/09/2007;
- del Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), approvato con D.P.R. n. 537 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006;
- dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046), approvato con D.P.R. n. 230 del 04/06/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007;
- del Bacino Idrografico del Fiume Belice (057), approvato con D.P.R. n. 251 del 07/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”  
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. )

**VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 19 Ottobre 2020**

Sull’attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del P.A.I. del Comune di Monreale ricadente nel Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037), nel Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), nel Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), nel Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), nel Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e nel Bacino Idrografico del Fiume Belice (057), relativo al comune di Monreale, ai sensi dell’art.5 della Norme di attuazione allegate alla Relazione Generale del P.A.I.

INTRODUZIONE

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del 4 luglio 2000, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (di seguito P.A.I.), quale frutto di una costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, con soggetti territorialmente competenti ed interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio nelle sue diverse espressioni.

Con il P.A.I. viene così effettuata la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio, in particolare, dove la vulnerabilità si connette a gravi pericoli per le persone, le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e vengono altresì definite le Norme di attuazione di detto strumento pianificatorio.

Tutto ciò al fine di pervenire ad una definizione dei livelli di rischio e fornire criteri su cui basare indirizzi indispensabili per l’adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi volti a mitigare ed eliminare il rischio.

L’obiettivo del P.A.I. è pertanto quello di predisporre azioni (scenario di riferimento e normative d’uso del territorio) finalizzate a trovare la giusta interazione fra fenomeno naturale e tessuto antropizzato.

I “Piani Stralcio” di bacino assumono, valore di “Piani Territoriali di Settore”, ovvero di piani tematici settoriali strutturali per l’individuazione delle aree sottoposte a rischio geomorfologico ed idraulico. Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di Attuazione, in particolare nell’art.5 “Aggiornamenti e modifiche”.

La L.R. n. 8/2018, ha istituito all’art. 3 l’“Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia” presso la Presidenza della Regione quale nuovo Dipartimento e ne individua i relativi organi di gestione.

Con Delibera di Giunta di Governo n. 271 del 25/07/2018, è stata disciplinata la fase transitoria con “Atto di indirizzo”.

La legge n. 8 dell’8 maggio 2018, prevede all’art. 3 comma 8 che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti svolga le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale e il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, secondo la Delibera di Giunta n. 271 del 25/07/2018, svolga l’attività istruttoria.

Successivamente con D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019 è stato approvato il regolamento attuativo previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge regionale n. 8 del 08/05/2018, con D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 è

stato conferito l'incarico di Segretario Generale all'Ing. Francesco Greco e con D.P.Reg n. 12 del 27/06/2019 è stato approvato il regolamento che sostituisce il funzionigramma allegato al D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019.

#### PREMESSO CHE

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038) è stato approvato con D.P.R. n. 278 del 27/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040) è stato approvato con D.P.R. n. 91 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 26 del 08/06/2007 e successivamente aggiornato con D.P.R. n. 155 del 11/06/2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 18/10/2013;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Territoriale tra Punta Raisi ed il Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del Fiume Nocella ed Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042) è stato approvato con D.P.R. n. 271 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 14/09/2007;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Jato (043) è stato approvato con D.P.R. n. 537 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046) è stato approvato con D.P.R. n. 230 del 04/06/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Belice (057) è stato approvato con D.P.R. n. 251 del 07/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005;
- il progetto dell'aggiornamento in oggetto è stato trasmesso con nota prot. n. 2941 del 02/03/2020 agli Enti Locali per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori;
- la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato gli elaborati relativi all'aggiornamento in oggetto dal 10/03/2020 al 09/04/2020, giusta nota pervenuta a questa Autorità con prot. 6514 del 12/03/2020, con la quale sono state segnalate "criticità a monte e a valle della S.P. 4 di Portella della Poiras-San Cipirello-Corleone";
- il Comune di Monreale ha pubblicato gli elaborati relativi all'aggiornamento in oggetto dal 04/03/2020 al 02/04/2020, giusta nota pervenuta a questa Autorità con prot. n. 3218 del 05/03/2020 e dal 04/07/2020 al 06/08/2020, giusta nota pervenuta a questa Autorità con prot. n. 11003 del 27/08/2020;
- con decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino DSG n. 42 del 25/03/2020 è stato adottato il progetto dell'aggiornamento in oggetto;
- alla data del 02/10/2020 non risultano pervenute presso questa Autorità di Bacino osservazioni in merito alla previsione di aggiornamento del PAI del Comune di Monreale;
- con nota prot. n. 13014 del 02/10/2020, il Comune di Marineo e la Città Metropolitana di Palermo sono stati convocati alla conferenza programmatica indetta per il giorno 19/10/2020;
- successivamente, il Comune di Monreale, con la nota prot. 21628 del 16/10/2020 anticipata via email della stessa data, ha formulato alcune osservazioni alla previsione di aggiornamento, che verranno discusse in sede di conferenza programmatica;
- ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037), del Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), del Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), del Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e del Bacino Idrografico del Fiume Belice (057), relativo al comune di Monreale, relativamente ai dissesti indicati nella tabella allegata alla Relazione della previsione in argomento.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno 19/10/2020, alle ore **10.30** presso la sede dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in via Bonsignore n.1, si è tenuta la riunione convocata dal Dirigente del Servizio 2 Assetto del Territorio, giusta nota n. 13014 del 02/10/2020, per discutere le tematiche relative all'attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento, sono presenti:

Dirigente Responsabile del Servizio 2 - Assetto del Territorio	Dott.ssa Lucina Capitano
Funzionario direttivo – U.O.2.1	Dott.ssa Laura Bandieramonte
Per il Comune di Monreale	Arch. Rosalia Zuccaro,
Per la Città Metropolitana di Palermo	Ing. Claudio Tascone, via whatsapp

La Dott.ssa Capitano apre i lavori precisando che l'odierna Conferenza viene svolta in presenza, nonostante le disposizioni emanate dall'ultimo D.P.C.M. del 18/10/2020, per l'impossibilità di organizzare in breve tempo lo svolgimento in modalità telematica e in considerazione del numero esiguo di partecipanti.

Relativamente alle osservazioni presentate dal Comune di Monreale, che più che altro consistono in una richiesta di chiarimenti sulle modalità di individuazione di nuovi dissesti di crollo e della relativa pericolosità, si forniscono i chiarimenti richiesti sulle procedure eseguite, già specificate nella premessa della Relazione della previsione di aggiornamento.

Il rappresentante del Comune ne prende atto e le ritiene esaustive.


Il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo prende atto di quanto dichiarato dai funzionari dell'Autorità di bacino che il nuovo dissesto di Contrada Pietralunga viene inserito nell'aggiornamento in oggetto e in particolare l'Ing. Tascone si impegna a trasmettere una ulteriore planimetria, al fine di individuare con maggiore dettaglio il dissesto di che trattasi.

Così come riportato nella lettera di convocazione prot. n. 13014 del 02/10/2020, l'iter del presente aggiornamento proseguirà al fine dell'emanazione del provvedimento di approvazione.


I rappresentanti degli Enti locali non hanno null'altro da aggiungere e si ritiene chiusa la conferenza programmatica alle ore 11.30.

Il presente verbale verrà inviato alla Città Metropolitana di Palermo per la firma digitale e successivamente inviato ai partecipanti.

Dott.ssa Lucina Capitano

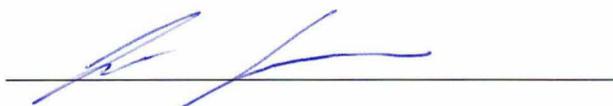


Dott.ssa Laura Bandieramonte

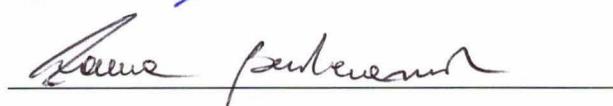

Arch. Rosalia Zuccaro



Ing. Claudio Tascone

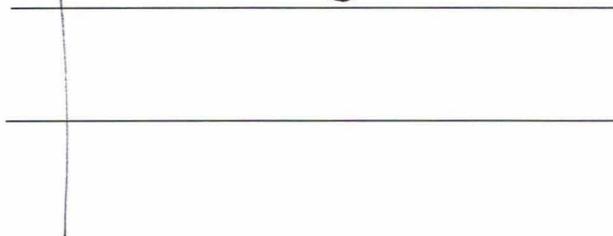



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-10-20 08:49:42 (UTC)

---

File verificato: C:\Users\zaccariag\Desktop\Verbale\_\_firmato.pdf

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

---

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: tascone claudio  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
20/10/2020 08:26:54

---

**Dati del certificato del firmatario tascone claudio:**

Nome, Cognome: claudio tascone  
Titolo: Ingegnere  
Description: Messina, Sezione: A-a, A-b, A-c, Settore: civile e ambientale, industriale, dell'informazione, Numero di iscrizione: 1732, Data di iscrizione: 16/07/1992, Data di abilitazione: 1992 - Sessione n.1  
Organizzazione: Città Metropolitana di Palermo  
Numero identificativo: WSREF-73303866633509  
Data di scadenza: 09/07/2023 16:35:13  
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

---

**Fine rapporto di verifica**